


HOLOSUN

PARALOW HS403G

Viseur point rouge

Le manuel d'utilisation

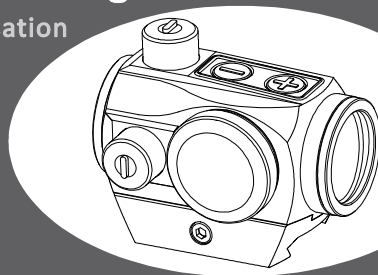

www.holosun.com

Caractéristiques

- Viser de couvert:** En visant, le point rouge est projeté dans le viseur ainsi aucune lumière ne peut être détectée par la cible. À la différence d'un viseur de laser qui apparaît comme point sur lequel peut être vu et par la cible.
- Plein champ visuel pour l'acquisition d'objectifs:** L'utilisateur peut gagner l'acquisition d'objectifs rapide et la conscience situationnelle tout en visant avec les deux yeux s'ouvrent.
- Consommation de puissance faible:** Seulement quelques microampères de courant sont exigés pour l'opération de viseur. Le Viseur fonctionne sur une batterie pendant jusqu'à 50.000 heures. Quand le remplacement de batterie est exigé, le compartiment à piles est caché dans la base.
- Mise sous tension de mouvement:** La sonde rétablira le courant avec un léger mouvement du viseur.
- Système optique libre de parallaxe:** La parallaxe est le ± 1 MOA.
- Mise hors tension automatique:** Le viseur sera automatiquement actionné après ne pas avoir été employé pendant 8 heures.
- Ajustement d'éclat:** Il y a 12 arrangements pour l'intensité du point rouge afin d'assortir les conditions d'éclairage ambiants.
- Imperméable:** IP67
- Deux boutons montés supérieurs:** Les boutons montés supérieurs tiennent compte de l'opération facile sans obstruer la vision de l'utilisateur.

Avis importants

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et coffre-fort avant installation de dispositif, apercevant dedans, installant une nouvelle batterie, ou n'importe quel autre ajustement.
- Veuillez garder l'emballage si vous devez introduire une réclamation de garantie.

Batterie

- La tension d'opération pour ce dispositif est DC3V. Il y a une batterie au lithium CR2032 incluse.

Merci d'acheter le viseur rouge de point de PARALOW HS403G. Veuillez lire le manuel d'utilisation soigneusement.

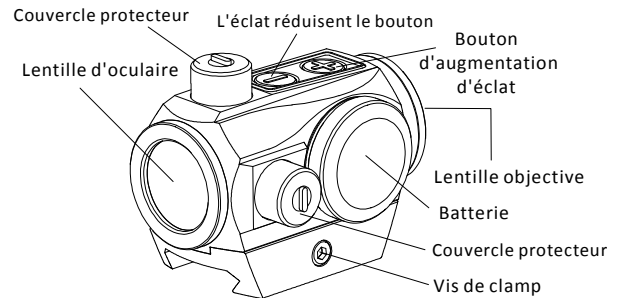


Fig. 1 PARALOW HS403G Viseur point rouge

- La vie de batterie est jusqu'à 50.000 heures.
- Veuillez voir la figure 2 pour l'installation et le remplacement de batterie :

 - Tournez la couverture de batterie dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour s'ouvrir.
 - Insérez la batterie dans le compartiment à piles avec les polarités marquées correctes « + » « - », voir le Fig2.
 - Tournez la couverture dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin.

Précaution :

La perte, les dommages ou la corrosion du joint circulaire à l'intérieur du chapeau de batterie peuvent causer l'entrée de l'eau, qui peut endommager les composants électroniques et le viseur.

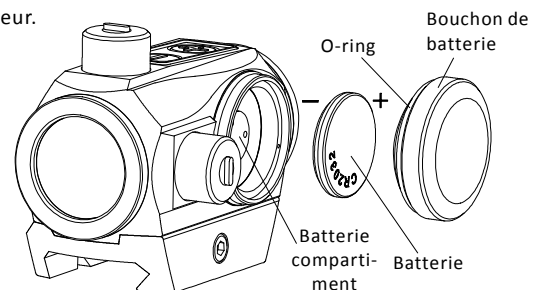


Fig 2 Installation de la batterie

Installation

- Le support est adaptable à n'importe quelle arme à feu avec un rail de Picatinny. Si l'arme à feu n'a aucun rail de Picatinny, ou rail compatible, contactez un armurier qualifié pour installer un.
- Insérez la clé Torx appropriée dans le trou de vis de bride, tournez pour détacher le boulon croisé et puis pour glisser le viseur dans le rail d'arme à feu jusqu'à la position appropriée. Serrez enfin la vis de bride. (Fig3)

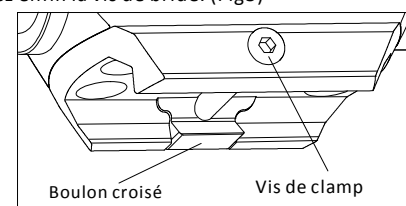


Fig 3
2

Opération de Visée

Le panneau de fonctionnement est sur le dessus du viseur.

- 1. Allumez-vous:** Appuyez sur le bouton d'augmentation d'éclat « + » ou le bouton de diminution d'éclat « - » une fois, (voir le Fig4), le courant est rétabli. En plus, le dispositif s'allumera avec seulement la légère vibration, au lieu de mettre le commutateur en marche.
- 2. Ajustement d'éclat:** Il y a 12 arrangements d'éclat pour l'intensité rouge de point. L'éclat de défaut quand la puissance tournée est le dernier arrangement utilisé. L'éclat peut être ajusté sur des états légers ambiants de match. Chaque presse pour « + » augmentera un arrangement d'éclat, et « - » diminuera un arrangement d'éclat.
- 3. Puissance automatique:** Le défaut puissance automatique outre de la durée est de 8 heures. Après 8 heures la puissance s'éteint automatiquement. Vous pouvez rétablir le courant si nécessaire en appuyant sur un bouton ou en déplaçant le viseur.
- 4. Mise hors tension manuelle:** Pressurage « + » et « - » les boutons simultanément rétabliront le courant.

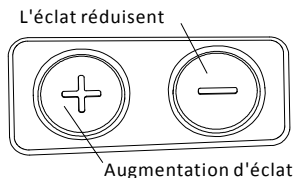


Fig 4

Mise à zéro

1. Sur le dessus du viseur est l'altitude ajustant le bouton. L'enroulement ajustant le bouton est du côté droit (voir le Fig5). Le viseur a été usine ajustée à zéro approximatif.
2. Construit dans l'outil de tournevis sur le chapeau protecteur peut être employé pour l'alignement de mise à zéro (voir le Fig6). Notez les inscriptions à l'intérieur du chapeau.
3. D'abord ouvrez le chapeau protecteur (voir le Fig1), placez le type tournevis de fente de la vis encochée, puis tournez la vis pour redresser ou gauche pour l'ajustement. Chacun gauche ou droit - le clic est pour un déplacement de décalage équivalent à 0,5 valeurs de MOA.
4. La rotation du bouton d'altitude relèvera le point rouge, tournant la volonté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre plus bas le point rouge. De même pour l'ajustement d'enroulement, la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre déplacera le point rouge vers le droit, rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre le déplacera vers la gauche.
5. Précaution :
N'essayez pas à fini tournent les boutons, si vous vous sentez les boutons ne peuvent pas être tournés, ceci indique que vous avez atteint la limite d'ajustement, autrement le dispositif peut être endommagé. Si la gamme de ajustement est au delà des limites, envisagez d'ajouter une entretoise supplémentaire entre le dispositif et le rail de support pour tenir compte de l'ajustement supplémentaire.

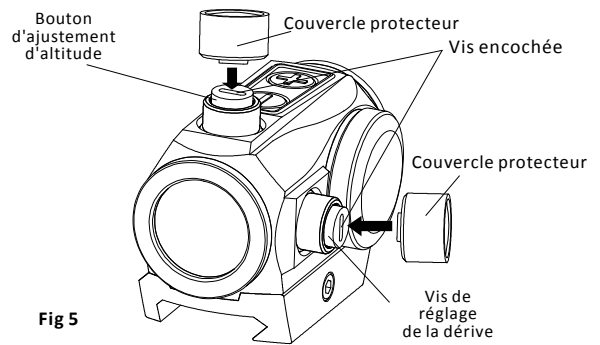


Fig 5

Remarque:

- 1) La marque de direction d'ajustement sont à l'intérieur du capuchon de protection.
- 2) La vis de réglage sous le capuchon de protection est imperméable à l'eau.

Entretien et soin

Ce dispositif est un instrument de précision qui mérite le soin raisonnablement prudent. Les bouts suivants sont fournis pour assurer l'utilisation durable du viseur.

Le système optique, y compris la lentille objective de fenêtre et d'oculaire sont verre optique multi-enduit. En nettoyant les lentilles, soufflez loin la poussière sur la surface, mouillez la lentille avec le décapant ou l'eau propre de lentille, en essuyant l'empreinte digitale et d'autres huiles avec le tissu de lentille, coton mou ou tissu de microfibre. Aucun entretien spécial n'est nécessaire pour loger la surface. AVOID touchant la surface en verre avec le tissu ou le papier de soie de soie sec. On ne permet aucun dissolvant organique tel que l'alcool, acétone. N'essayez pas de démanteler le dispositif comme les pièces internes sont particulièrement nettoyées et scellées et avec un traitement antibrouillard. Une telle tentative videra la garantie.

Si la réparation est nécessaire, vous pouvez appeler notre centre de service à la clientèle, visiter notre site Web, ou nous envoyer l'email.

Garantie limitée

RÉSUMÉ

Nous fournissons une garantie à vie limitée de la date de l'achat sur des pièces et l'exécution à l'acheteur original. À notre seule discrétion, nous réparerons ou remplacerons le produit avéré défectueux sous le service normal d'utiliser-et sans frais, à l'exclusion de tous les coûts de la livraison, qui seront à la charge de l'acheteur.

Nous ne serons pas responsables des dommages fortuits, consécutifs, ou spéciaux ne surgissant hors ou dans d'aucune connexion avec l'utilisation ou la représentation de ce produit. Cette garantie est nulle si le produit a été abusé, modifié, négligé, ou démonté avant son retour.

Veillez se référer à <http://www.holosun.com> pour l'information actuelle et complète de garantie et d'autres conditions.

PARALOW HS403G
Viseur point rouge

HOLOSUN
Holosun Technologies Inc.
www.holosun.com

Service à la clientèle

Téléphone: 954-880-4823
Email: info@holosun.com

Service en anglais seulement.

