


HOLOSUN

PARALOW HS503C

Viseur de point de cercle

Le manuel d'utilisation

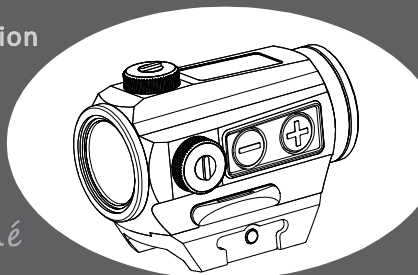

Solaire actionné

www.holosun.com

Caractéristiques

- 1. Temps:** Approprié aux conditions tous temps, y compris la faible luminosité comme à l'aube/tombée de la nuit.
- 2. Plein champ visuel pour l'acquisition d'objectifs:** L'utilisateur peut gagner l'acquisition d'objectifs rapide et la conscience situationnelle tout en visant avec les deux yeux s'ouvrent.
- 3. Alimentation d'énergie solaire:** Le dispositif fonctionne par énergie solaire (pile solaire de silicium). La puissance est utilisation de ready for à tout moment. Dans des conditions de lumière du jour, la LED peut être actionnée par la pile solaire.
- 4. Double conception d'alimentation d'énergie:** Le Viseur commutera à l'offre de batterie s'il n'y a pas assez de lumière pour l'opération solaire.
- 5. Nouvelle technologie de LED:** En raison d'adopter la nouvelle technologie de LED, le viseur peut être actionné pendant jusqu'à 50 000 heures avec seulement une batterie.
- 6. Système optique libre de parallaxe:** La parallaxe est le ± 1 MOA.
- 7. Ajustement d'éclat:** Il y a 12 arrangements pour l'éclat du réticule afin d'assortir les conditions d'éclairage ambiants.
- 8. Coffre-fort d'oeil:** Le modèle de réticule de LED n'endommagera pas vos yeux.
- 9. Boutons montés bilatéraux:** Les boutons montés par côté tiennent compte de l'opération facile sans obstruer la vision de l'utilisateur.
- 10. Type de rail de support:** Rail de Picatinny ou de tisserand. Le bâti industriellement compatible tient compte de l'attachement de après que le marché monte.
- 11. Estimation imperméable:** IP67

Multi-réticule



Le réticule pour ce viseur est un point 2MOA central, centré en cercle 65MOA avec quatre points de positionnement. Le diamètre du réticule de cercle représente approximativement 5' 5" à 100 yards. Le réticule de cercle peut être permis ou désactivé selon les exigences du pressurage " - " boutonnez pendant 3 secondes. Le réticule de cercle ne peut pas être désactivé en mode automatique.

Avis importants

1. Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et coffre-fort avant l'installation de dispositif, apercevant dedans, ou installant une nouvelle batterie.
2. Veuillez garder l'emballage si vous devez introduire une réclamation de garantie.

Batterie

1. Fonctionne avec l'alimentation d'énergie bi-directionnelle (pile solaire et batterie interne). La tension d'opération pour ce dispositif est DC3V utilisant une batterie au lithium CR2032 de haute qualité incluse avec l'achat

Merci d'acheter le viseur de point de cercle de PARALOW HS503C. Avant opération, lisez svp le manuel d'utilisation soigneusement.

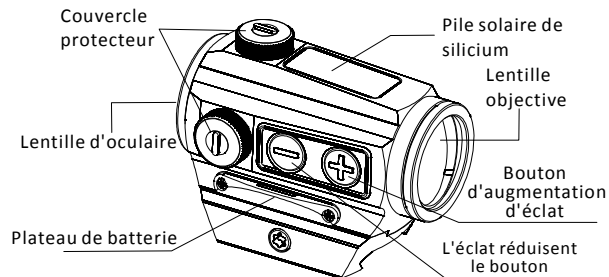


Fig1 PARALOW HS503C Viseur de point de cercle

2. La batterie de haute qualité peut actionner le dispositif pour jusqu'à 30.000 heures. La batterie n'est pas rechargeable.
3. Remplacement de batterie:

1) Élimination de la batterie (Fig 2-1):

- a) Desserrez les vis 1,2.
- b) La pièce de monnaie d'insertion ou l'objet semblable dans la fente de plateau de batterie, soulèvent le plateau de batterie, et enlève la batterie déchargée en la soulevant. Un outil est fourni à cet effet.

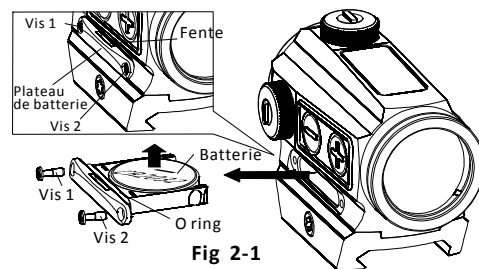


Fig 2-1

2) Installation de batterie(Fig2-2):

- a) Insérez la batterie dans le plateau de batterie en l'abaissant avec les polarités correctement marquées, "+" et "-".
- b) Insérez et pressez le plateau dans le compartiment à piles.
- c) Serrez les vis 1,2.

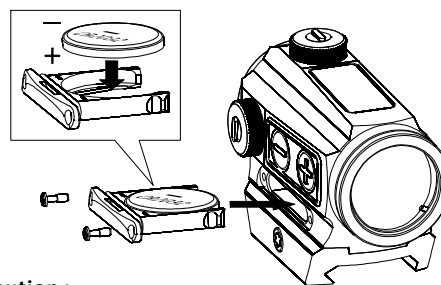


Fig 2-2

Précaution :

La perte ou les dommages de l'anneau de joint causera la fuite de l'eau dans le compartiment et peut endommager les circuits électroniques et le dispositif.

Installation

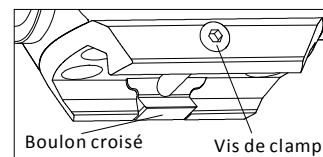


Fig 3

1. Le support est adaptable à n'importe quelle arme à feu avec a Rail de Picatinny. Si l'arme à feu n'a aucun rail de Picatinny, ou le rail compatible, contactez un armurier qualifié pour installer un.
2. Insérez la clé Torx appropriée (incluse) dans la tête de vis de bride, tournez pour détacher le boulon croisé et puis glissez la vue dans le rail d'arme à feu à l'approprié position. Serrez enfin la vis de bride. (Fig3)

Opération de Viseur

Deux modes d'opération sont disponibles : Mode automatique et mode manuel.

1. Mode automatique (défaut) - avec l'alimentation d'énergie bi-directionnelle de pile solaire et de batterie interne:

Basé sur le niveau lumineux ambiant, le viseur commutera la puissance entre la batterie et pile solaire automatiquement pour l'opération en tous les états d'éclairage.


Opération de mode automatique :

- Le Viseur est toujours en mode automatique à moins que spécifiquement commuté au mode manuel.
- Tandis qu'en mode automatique, l'éclat du réticule est automatiquement ajusté sur l'éclairage ambiant de match. Plus il est lumineux, plus l'intensité de point est haute.
- Si l'allumage est assez bas, le viseur commutera automatiquement à la batterie. Tout en courant sur la batterie, vous pouvez ajuster l'éclat de réticule utilisant "+" et "-" des boutons sur le commutateur entre les niveaux 3, 4, ou 5.

2. Mode manuel (mode interne de puissance de batterie seulement):


- Enfoncez "+" le bouton pendant 3 secondes à entrer dans le mode manuel.
- Ajustement d'éclat : Il y a 12 arrangements pour le niveau d'éclat de réticule sous le mode manuel. L'éclat de défaut est à 7 quand le dispositif est commuté à ce mode. L'éclat peut être ajusté selon les exigences du pressurage "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer le niveau d'éclat, une presse pour un changement de niveau d'éclat.
- Changement de nouveau au mode automatique : Pressez simultanément "+" et "-" des boutons pour commuter au mode automatique. Le dispositif commutera également automatiquement du mode manuel au mode automatique s'il n'y a eu aucune autre opération de bouton en 12 heures.

Note: En résumé, le viseur est toujours opérationnel, n'importe ce que les conditions d'éclairage sont.



Mise à zéro

- Sur le viseur est l'altitude ajustant le bouton, enroulement ajustant le bouton est du bon côté (voir le Fig5). Le viseur a été usine ajustée à zéro approximatif.
- Construit dans l'outil de tournevis sur le chapeau protecteur peut être employé pour l'ajustement de mise à zéro (voir le Fig5). Voir le label à l'intérieur du chapeau.
- D'abord ouvrez le chapeau protecteur (voir le Fig1), placez le type tournevis de fente de la vis encochée, puis tournez la vis pour redresser ou gauche pour l'ajustement. Chacun gauche ou droit - le clic est pour un ajustement équivalent à la valeur 0.5MOA.
- La rotation de la droite de bouton d'altitude relevant le point rouge, a laissé la rotation abaissera le point rouge. De même pour l'ajustement d'enroulement, la rotation juste déplacera le point rouge vers la droite, a laissé la rotation la

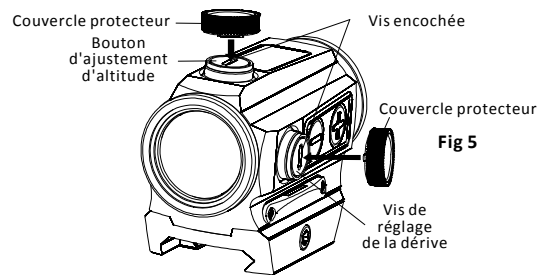

déplacera vers la gauche.

- Précaution : N'essayez pas à fini tournent les boutons. Si vous vous sentez les boutons ne peuvent pas être tournés, ceci indique que vous avez atteint la limite d'ajustement, autrement le dispositif peut être endommagé. Si la gamme de ajustement exigée est au delà des limites, envisagez d'ajouter une entretoise supplémentaire entre le dispositif et le rail de support pour tenir compte de l'ajustement supplémentaire.

Entretien et soin

Ce dispositif est un instrument de précision qui mérite le soin raisonnablement prudent. Les bouts suivants sont fournis pour assurer l'utilisation durable du viseur.

Le système optique, y compris la lentille objective de fenêtre et d'oculaire sont verre optique multi-enduit. En nettoyant les lentilles, soufflez loin la poussière sur la surface, mouillez la lentille avec le décapant ou l'eau propre de lentille, en essuyant l'empreinte digitale et d'autres huiles avec le tissu de lentille, coton mou ou tissu de microfibre. Aucun entretien spécial n'est nécessaire pour loger la surface. Évitez de toucher la surface en verre avec le tissu ou le papier de soie de soie sec. On ne permet aucun dissolvant organique tel que l'alcool, acétone. N'essayez pas de démonter le dispositif comme les pièces internes sont particulièrement nettoyées et scellées et avec un traitement antibrouillard. Une telle tentative videra la garantie.

Si la réparation est nécessaire, vous pouvez appeler notre centre de service à la clientèle, visiter notre site Web, ou nous envoyer l'email.

Garantie limitée

RÉSUMÉ

Nous fournissons une garantie à vie limitée de la date de l'achat sur des pièces et l'exécution à l'acheteur original. À notre seule discrétion, nous réparerons ou remplacerons le produit avéré défectueux sous le service normal d'utiliser-et sans frais, à l'exclusion de tous les coûts de la livraison, qui seront à la charge de l'acheteur.

Nous ne serons pas responsables des dommages fortuits, consécutifs, ou spéciaux ne surgissant hors ou dans d'aucune connexion avec l'utilisation ou la représentation de ce produit. Cette garantie est nulle si le produit a été abusé, modifié, négligé, ou démonté avant son retour.

Veillez se référer à <http://www.holosun.com> pour l'information actuelle et complète de garantie et d'autres conditions

PARALOW HS503C
Viseur de point de cercle

Service à la clientèle

Phone: 909-594-2888
Email: info@holosun.com

Service en anglais seulement.



HOLOSUN
Holosun Technologies Inc.
www.holosun.com